MANUEL D'OPÉRATION Transport



Manutention, Installation, Mise en service

G300.2 G320.2 (Longueur de décolletage 1400 mm) série pilote



Validité

validite				
Les reproductions présentes dans ce document peuvent être d'erreurs et de modifications dues aux évolutions techniques.	différentes	du produit	livré. Sous	réserve

Droits de la propriété intellectuelle

Ce document est protégé par des droits d'auteur et sa langue de rédaction initiale est l'allemand. Toute duplication ou divulgation du présent document dans sa totalité ou sous forme d'extraits, sans accord de son titulaire, est interdite et fera l'objet de poursuites pénales ou civiles. Tous droits réservés, ceux de traduction compris.

© Copyright by INDEX-Werke GmbH & Co. KG



ommaire		
Consigne générale	6	
Décryptage des pictogrammes	7	
Consignes de sécurité	8	
Consignes de manutention, d'installation et de mise en service	8	
Risques généraux encourus lors de la manutention à l'intérieur de l'entreprise	10	
Dimensions et poids	10	
Moyens de levage et de manutention	10	
Préparations	11	
Moyens de manutention et de levage appropriés	11	
Encombrement	12	
Propriétés du sol	12	
Fixation au sol/ancrage	12	
Environnement	13	
Alimentation électrique	14	
Fusible/coupe-circuit principal	14	
Transmission externe de données	15	
Alimentation en air comprimé, Accumulateurs de pression	16	
Consommables à prévoir	17	
Pompes et bacs	18	
Évacuation des copeaux	18	
Évacuation des consommables usés	18	
Mise en conformité avec le régime juridique des eaux	18	



Manutention	19
Schéma de manutention (sans moyen de transport) et centre de gravité	19
G300.2 G320.2 (1400 mm)	19
Livraison	20
Machine	20
Équipement optionnels	21
Manutention de la machine - Longueur de décolletage 1400 mm	22
Utilisation de crics hydrauliques	25
Soulèvement et dépose de la machine avec des crics hydrauliques	26
avec des rouleaux/patins à rouleaux/chariots de roulage	26
Procédure:	26
Soulèvement	26
avec des coussins d'air	30
Procédure:	30
Position des sécurités de transport sur la machine	32
Sécurités de transport du pupitre de conduite et de la porte de la zone de travail	32
Sécurités de transport	33
Unité d'usinage 1 (WT* en haut)	33
Unité d'usinage 2 et 3 (WT* en bas)	34
Contre broche	35
Magasin d'outils	35
Manipulateur	36
Déchargement et manutention des équipements optionnels	37
Déballage et inventaire des accessoires	37



Implantation	38
Raccordement électrique	38
Consignes importantes	38
Fluides	39
Installation de la machine	40
Mise à niveau de la machine	
Alignement des axes Z et Y	41
Alignement en Z	41
Alignement en Y	
Installation et mise à niveau d'équipements optionnels et de dispositifs complémentaires	44
Installation et mise à niveau du convoyeur à copeaux	
Mise en service	46
Nettoyage de la machine	46
Contrôler et réapprovisionner, au besoin, les consommables	46
Accumulateurs de pression	47
Perte de données due à un arrêt prolongé	47
Mise sous tension de la machine	47
Déplacement de la machine	48
Complément d'infos en cas de nouvelle manutention	49
Vérification de l'état des accessoires de manutention	
Protection des éléments d'entraînement	
Chargement de la machine sur le camion	
Points de levage/d'arrimage	
Ne concerne que les machines équipées d'un convoyeur à copeaux	
Ne concerne que les machines équipées d'une alimentation des bruts	
Accumulateurs de pression	



Consigne générale



Vous trouverez tous les documents et les plans nécessaires à l'exploitation de votre machine (documents de travail) sur le support de données aux chapitres 1 "Instructions" et 2 "Plans et schémas".

Les documents et les plans des dispositifs rapportés et oeuvrés à l'extérieur se trouvent eux au chapitre 3 "Documentation fournisseurs extérieurs"

Tous ces documents/informations sont stockés en plus dans la commande.*





(* - Pour pouvoir les lire installer le iXpanel)

Décryptage des pictogrammes

Décryptage des pictogrammes et symboles rencontrés dans la documentation utilisateur:

1.



Ce symbole signale une menace de danger imminent pour la vie et la santé des personnes. Le non-respect de ce risque peut avoir de lourdes conséquences sanitaires pouvant provoquer des blessures très graves, voire mortelles.

2.



Ce symbole signale une menace de danger imminent due à l'énergie électrique. Le non-respect de ce risque peut avoir de lourdes conséquences sanitaires pouvant provoquer des blessures très graves, voire mortelles.

3.



Ce symbole signale les consignes importantes de conduite/manipulation de la machine conformes au respect des règles de l'art. Le non-respect de ces consignes peut être source de détériorations ou de défaillances de la machine ou de ses composants.









Consignes de sécurité et données techniques

Veuillez tenir compte de la documentation utilisateur d'INDEX et plus particulièrement du document "Consignes de sécurité et données techniques"!

Ce document fait partie de documentation utilisateur d'INDEX.



Les consignes de sécurité mentionnées dans le présent document concernent uniquement le transport, l'installation et la mise en service de la machine.

Consignes de manutention, d'installation et de mise en service



N'utiliser comme moyens de levage de la machine que des crics hydrauliques adaptés ou un palan. Pour le transport à l'intérieur des bâtiments avec des rouleaux de manutention ou de transport respecter la capacité de charge des rouleaux utilisés. Afin de réduire la résistance des rouleaux et pour pallier les irrégularités et les fissures du sol on utilisera des plaques de roulage PTFE ou en téflon.





En cas d'utilisation de coussins d'air de manutention pour conduire la machine à son lieu d'implantation veuillez respecter impérativement la documentation correspondante du fabricant.

Veuillez tenir compte lors du choix des modules des critères suivants:

- qualité du sol,
- taille adaptée (capacité de charge), hauteur de levage et nombre de modules.

Concernant les sols comportant des fissures ou de légères porosités le fabricant recommande de placer un film sur le parcours.

INDEX utilise le modèle 4K27NHDL de marque AeroGO



Les sécurités installées pour le transport sont reconnaissables à leur couleur rouge.


Tout le matériel et toutes les sécurités de transport et de manutention décrits dans le présent document font partie de l'équipement de la machine et sont à conserver en tant que tels par le client.

Ne pas renvoyer ce matériel à INDEX!

Toutes les sécurités de transport sont à enlever avant la mise en service.

Une fois démonté ce matériel est à conserver avec soin pour pouvoir le réutiliser lors d'un transport ultérieur.



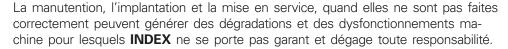

Il est donc conseillé de prévoir avant la livraison de la machine son déchargement et sa manutention jusqu'au lieu d'implantation avec soin, puis sa mise en place et sa mise en service et de respecter impérativement les consignes ci-après.



Pour les équipements qui sont transportés séparément, tels que p.ex. le convoyeur de copeaux, l'avance-barre ou le magasin de chargement de barres, entre autres, il existe des instructions de manutention et la documentation des fournisseurs spécifiques à chacun d'eux (chapitre 1 "Instructions" - chapitre 3 "Documentation fournisseurs extérieurs") qui doivent être également respectées.



Le mode d'interverrouillage du contact de sécurité (**CTP-LBI**) dispose d'une fonction supplémentaire, qui doit empêcher:

- que des personnes puissent s'enfermer accidentellement en cas de panne de courant ou lorsque la machine est éteinte et que la porte de la zone de travail est ouverte
- la désactivation de l'interverrouillage en cas de panne de courant.
 (Source: EUCHNER GmbH + Co. KG)



Risques généraux encourus lors de la manutention à l'intérieur de l'entreprise



Danger de mort!

Ne jamais stationner ou passer sous une charge suspendue!

La manutention des machines est réservée au personnel autorisé et qualifié.

Pour tout transport/manutention agir en étant conscient de la responsabilité encourue et en anticipant systématiquement les conséquences de ses actes. S'abstenir de toute action hasardeuse ou prise de risques!

Les parcours accidentés comme les rampes (montées ou descentes) etc., multiplient les risques. S'il n'est pas possible d'éviter de tels passages redoubler alors de prudence.

Assurez-vous auparavant que la charge ne risque pas de glisser, et que le véhicule de transport est assez puissant pour la tracter mais aussi pour freiner. Renforcer au besoin les fixations de la charge.

Dimensions et poids



Les indications concernant le poids de la machine et de l'armoire électrique figurent sur le schéma d'implantation de la machine, au chapitre 2 "Plans et schémas".

Vous trouverez le poids des éventuelles unités livrées à part, telles que le convoyeur de copeaux p.ex., l'avance-barre, le magasin de chargement de barres, entre autres, soit dans les instructions de manutention spécifiques et/ou dans la documentation fournisseur des options ou équipements annexes, soit sur le schéma d'implantation de la machine au chapitre 2 "Plans et schémas".

Moyens de levage et de manutention

Pour le levage et la manutention de la machine et de ses équipements annexes n'utiliser que des moyens dotés d'une puissance et d'une surface suffisantes.



Préparations

Ce paragraphe s'adresse aux responsables de l'installation de la machine comme à tout collaborateur associé.

À l'aide des données suivantes, le lieu d'implantation peut être préparé pour l'installation et la mise en service immédiate de la machine.

En prévision et avant la livraison de la machine planifier soigneusement le déchargement et la manutention sur le lieu d'implantation.





Le plan d'implantation valide de cette machine a été soumis à validation dès le passage de la commande. Vous le trouverez à la livraison de la machine au chapitre 2 "Plans et schémas" du support de données et sur la commande (après installation du iXpanel).

Prendre en compte l'encombrement et le poids de chacun des éléments à manutentionner.

Les engins de levage et de manutention doivent être disponibles à l'arrivée de la machine.

Avant l'arrivée de celle-ci, sécuriser le trajet entre le lieu de déchargement et le lieu d'implantation, en écartant tous les obstacles.

Vérifier que le parcours soit apte à supporter la charge, que le sol soit bien plan, sans dégradations, ni sillons transversaux, sans montées, ni dénivellations, etc.

La hauteur et la largeur des entrées et des portes sont-elles suffisantes?

Si un monte-charge est utilisé, est-il assez puissant?

Une bonne préparation est payante!

Moyens de manutention et de levage appropriés

Les moyens de manutention et de levage appropriés doivent être disponibles à la livraison de la machine:

- Palan
- Camion-grue
- Chariot élévateur
- Chariot transporteur à plateau
- Rouleaux de manutention/chariot à galets
- Coussins d'air
- Rouleurs fixes pour fortes charges
- Crics hydrauliques
- Transpalette à fourche (uniquement pour transporter des unités séparées).



Encombrement

S'assurer qu'il y ait assez de place pour:

- circuler librement autour de la machine,
- que l'opérateur ait une bonne liberté de mouvements,
- les interventions de maintenance et de réparations,
- que toutes les portes de la machine puissent s'ouvrir complètement,
- disposer d'une aire de stockage des palettes de brutes et de pièces finies, des conteneurs de pièces, des bennes à copeaux, des rateliers d'outils, etc.

Pour déterminer la place nécessaire se référer au schéma d'implantation du chapitre "Plans et schémas".

Pour les dispositifs complémentaires tels qu'avance-barre, magasin de chargement de barres, etc. un schéma spécifique d'installation figure au chapitre 2 "Plans et schémas".

Propriétés du sol

Aucune fondation particulière n'est nécessaire. Seules la capacité de charge et la solidité de la surface au sol doivent correspondre aux critères de poids de la machine.



Tenir compte des prescriptions de la norme *DIN 18202:2019*. Respecter tout particulièrement les données relatives aux "Tolérances de planéité des sols finis".



Aucun joint de dilatation ne doit se trouver dans la zone d'implantation de la machine.



Les différentes directives et prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation devront être prises en compte.

Fixation au sol/ancrage

Il n'est pas nécessaire de cheviller la machine au sol.

Un guide barre doit être systématiquement chevillé au sol.

La machine associée ne doit pas l'être par contre.

Respecter les manuels d'exploitation correspondant.

Un iXcenter doit être systématiquement chevillé au sol.

La machine associée ne doit pas l'être par contre.

Respecter les manuels d'exploitation correspondant.

Pour mettre en place une cellule robot de fabrication extérieure il est recommandé de la cheviller aussi au sol.

La machine associée ne doit pas l'être par contre.

Respecter impérativement la documentation du fournisseur extérieur correspondante.





Environnement



Pour les conditions requises, se reporter au document "Consignes de sécurité et données techniques".



Si le lieu d'implantation ne répond pas aux critères ci-dessous, prendre contact avec INDEX ou le représentant INDEX de votre région.



Alimentation électrique



Les différentes directives et prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation devront être prises en compte.



Faire en sorte que le câble de raccordement de la machine au réseau soit aussi court que possible et que sa section soit largement dimensionnée.

L'alimentation électrique de la machine requiert un réseau d'alimentation stable, ce qui signifie que la tension de service ne doit pas varier de plus de +10 %/ -10 %.



Le raccordement au courant de réseau doit correspondre aux prescriptions des distributeurs compétents. Les prescriptions particulières locales sont également à respecter. Pour plus d'informations référez-vous au schéma d'implantation de la machine, chapitre 2 "Plans et schémas".

Fusible/coupe-circuit principal



Assurez-vous que l'installation électrique du bâtiment est bien en mesure de supporter cette nouvelle charge. Dans le doute demandez conseil au fournisseur local de courant électrique.

Le fusible principal ne fait pas partie des fournitures livrées avec la machine. Il doit être installé à l'extérieur de la machine et répondre aux normes **DIN EN 60204-1**. Si un transformateur d'entrée est nécessaire installer alors le fusible principal en aval du transformateur, côté secondaire. La configuration du côté primaire devra correspondre aux données de raccordement du transformateur d'entrée. Les valeurs à sécuriser dépendent de la tension de service existante.

Ce potentiel concerne:

- le raccordement de la machine,
- la tension de service,
- et le fusible principal



qui figurent sur la plaque signalétique de la machine ou le schéma électrique, chapitre 2 "Plans et schémas".



Transmission externe de données



Le montage des câbles de transmission de données à proximité immédiate des câbles électriques n'est pas autorisé.

Placer les câbles de transmission de données d'entrée et de sortie des calculateurs, serveurs ou mémoires périphériques dans des tubes en métal adaptés.

Pour la mise en réseau intérieur (DNC) un câble réseau RJ45 est nécessaire.

Un raccordement supplémentaire au réseau extérieur (IoT) nécessite un câble réseau dédié RJ45.



Alimentation en air comprimé





Pour le raccordement respecter la pression maximale admise de la machine qui figure dans le schéma pneumatique, au chapitre 2 "Plans et schémas".

Les machines équipées de composants fonctionnant à l'air comprimé ont besoin d'une alimentation au potentiel suivant:

Pression de service	6 à 10 bar
Volume nécessaire	Selon l'équipement de machine
Alimentation pneumatique du nettoyage de la vitre	env. 1000 l/min.



Si la machine est équipée d'un hublot de nettoyage s'assurer au préalable du bon dimensionnement de la section des tuyaux d'alimentation en air comprimé pour pouvoir répondre à la demande plus importante dans ce cas.

Utiliser dans ce cas les deux alimentations pneumatiques de la machine.



Pour l'alimentation en air comprimé se reporter au schéma d'implantation de la machine, chapitre 2 "Plans et schémas".

Accumulateurs de pression

En cas de transport par avion tous les accumulateurs de pression de la machine sont déchargés et purgés.

Demandez à un spécialiste de recharger les accumulateurs de pression en azote (N₂) avant la mise en service de la machine en respectant les valeurs prescrites.



Pour les connaître reportez-vous aux "schémas hydrauliques" du chapitre 2 "Plans et schémas".



Les différentes directives et prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation devront être prises en compte.



Consommables à prévoir

- Réfrigérant 1)
- Huile de graissage¹⁾
- Huile hydraulique¹⁾
- 1 kg de graisse haute densité, pour mandrins
- Lubrifiant



Les quantités préconisées de lubrifiant, d'huile de graissage, d'huile hydraulique, de graisses et autres et leurs spécifications sont détaillées au chapitre 1 "Instructions": "Consignes concernant les Consommables", et au chapitre 2 "Plans et schémas": "Schémas hydrauliques" et "Schéma d'implantation".

 $\frac{\circ}{1}$

Attention:

Seule l'huile hydraulique conforme à la norme **ISO 4406** d'un indice de pureté **15/13** - (10 µm absolu) sera utilisée.

Huile hydraulique: HLPD 32
Huile de graissage: CGLP 68

Réfrigérant: Antifrogen N (100l demandé)

¹⁾ A la livraison de la machine les bacs sont pleins.



Pompes et bacs

La vidange de l'huile hydraulique et du lubrifiant est une intervention de maintenance à effectuer régulièrement.

Pour remplir le bac d'huile hydraulique utiliser une pompe munie d'un filtre fin à 10 µm (absolu), exclusivement réservée à cet usage.

Pour pomper l'huile hydraulique ou le lubrifiant usés, une pompe ordinaire suffit. Cette même pompe peut également servir à remplir le bac de lubrifiant après l'avoir bien rincée avec du lubrifiant propre.

Pour collecter les liquides usés utiliser un contenant résistant. Les fûts en métal sont tout à fait appropriés en raison de leur fermeture hermétique, contenance et repérage écrit du contenu seront à adapter.

Évacuation des copeaux

Quand la machine est équipée d'un convoyeur de copeaux une benne à copeaux d'une hauteur correspondante à la hauteur de refoulement du convoyeur est nécessaire.

Cette benne à copeaux doit être équipée d'un système qui laisse passer le lubrifiant accumulé et le renvoie dans le bac de lubrifiant.

Une mesure visant à la protection de l'environnement et à une compression des coûts.

Évacuation des consommables usés

Ne pas attendre pour se renseigner sur la méthode de dépollution des consommables usés comme l'huile hydraulique, l'huile de graissage et le lubrifiant.

Mise en conformité avec le régime juridique des eaux



Les différentes directives et prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation devront être prises en compte.

La machine contient des substances nocives, tels que le lubrifiant et les huiles minérales, qui représentent un risque de pollution de la nappe phréatique. En cas de défaillances, ces produits peuvent s'échapper de la machine.

Il est donc impératif que le lieu d'implantation de la machine soit conçu de manière à empêcher toute infiltration pernicieuse de ces produits dans les eaux ou la nappe souterraine.


Mesures de prévention possibles:


- Installer un bac de rétention en acier sous la machine.
- Etanchéifier le sol de l'atelier.



Manutention

Schéma de manutention (sans moyen de transport) et centre de gravité G300.2 G320.2 (1400 mm)

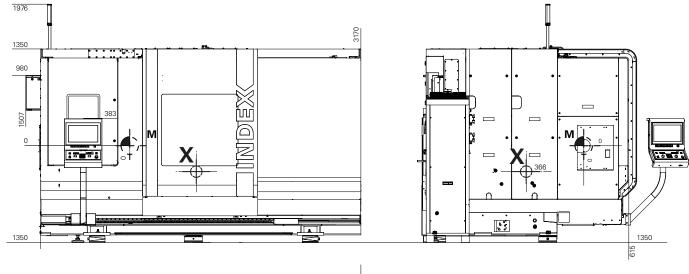

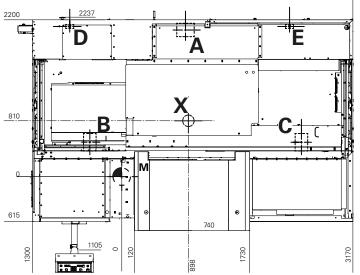

DIE235ZZ_15.eps

Α	env.	4400	kg
В	env.	9100	kg
C	env.	8500	kg
D	env.	500	kg
Е	env.	500	kg



X Centre de gravité



Représentation d'une machine standard. Consulter le schéma d'implantation en vigueur!



Livraison

Machine

La machine est livrée sur camion.


L'état de la machine à la livraison est le suivant:

Les bacs d'huile hydrauliques et d'huile de graissage sont remplis.
 (L'embout de remplissage du bac d'huile hydraulique est obturé. Remonter avant la mise en service les filtres de remplissage et d'aération).



Fig.: bouchon vissé



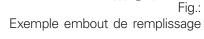

Exemple: Filtre de remplissage et d'aération Sté. ARGO-HYTOS GmbH

- Le bac de lubrifiant est vide. (La machine est équipée d'un convoyeur de copeaux avec un bac de lubrifiant intégré ou d'une centrale de filtration séparée.
 Le convoyeur à copeaux et la centrale étant deux unités distinctes.)
- Pour le transport, certaines parties mobiles de la machine sont immobilisées par des sécurités, comme le capot coulissant et le pupitre de commande rotatif ou démontées.
- Les éléments qui dépassent de la machine et représentent une gêne pour le transport sont démontés.
- Toutes les parties non peintes de la machine ont été protégées par pulvérisation d'un antirouille.





Équipement optionnels

Certains équipements optionnels ou auxiliaires, tels que convoyeur de copeaux, avance-barre, magasin de chargement de barres, etc. sont généralement emballés à part.

Pour mettre en place une cellule robot - **iXcenter** - se reporter à la documentation utilisateur **iXcenter**.

En règle générale les convoyeurs de copeaux sont livrés sur une structure de manutention.

L'avance-barre et le magasin de chargement de barres sont livrés dans une caisse spéciale de transport.

Les pièces détachées telles que clés de service, outils, tuyauteries et autres, sont emballées dans un carton spécial qui peut être livré séparément.

Avant de procéder au déchargement vérifier que la machine, les accessoires colisés et les éléments colisés à part et éventuellement présents n'aient pas subi d'avaries/dommages extérieurs et que tout soit bien au complet (comparer avec le titre de transport ou le bon de livraison).

Si vous constatez d'éventuelles détériorations ou l'absence de certaines pièces demander au transporteur qu'il le confirme sur le titre de transport ou sur le bon de livraison.

En cas de dommages dus au transport n'hésitez pas à en apporter la preuve en les photographiant.

Prévenir **INDEX** ou le représentant **INDEX** de votre région.

INDEX G300.2/G320.2

Kunde: __

Manutention de la machine - Longueur de décolletage 1400 mm

Fig.: 1


4,5 m

Poids de la machine env. 23000 KG

(accessoires de manutention compris)

Avant de soulever la machine, contrôler que les élingues soient correctement passées dans les crochets de manutention.

Les agrés de manutention ainsi que les pièces rapportées pour la livraison de la machine (voir la nomenclature "Agrés de manutention") sont à retourner à **INDEX** conditionnés dans la caisse dédiée une fois la manutention terminée.

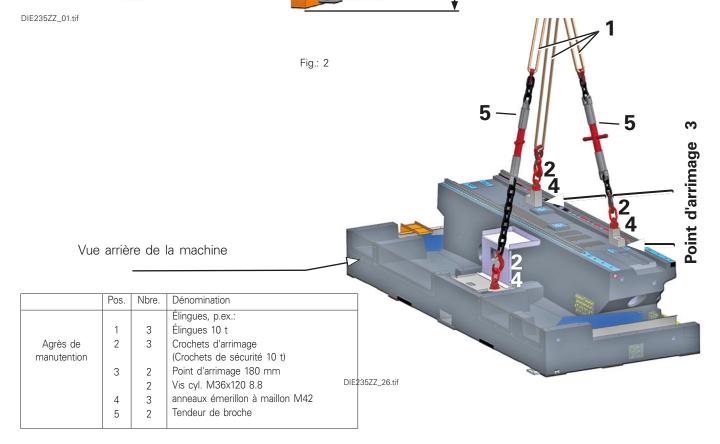




 $\prod_{i=1}^{n}$

Après avoir enlevé les accessoires de manutention ne pas oublier d'enlever les protections mises en place des deux côtés de la vis à billes et de la règle de verre (X fig.: 3 et 4).

Enlever également les mousses de protection mises en place sur les glissières (**Y fig.: 5**).

Ces deux types de protection sont à conserver pour pouvoir les remettre en place, au besoin, comme ici, en cas de nouvelle manutention de la machine.

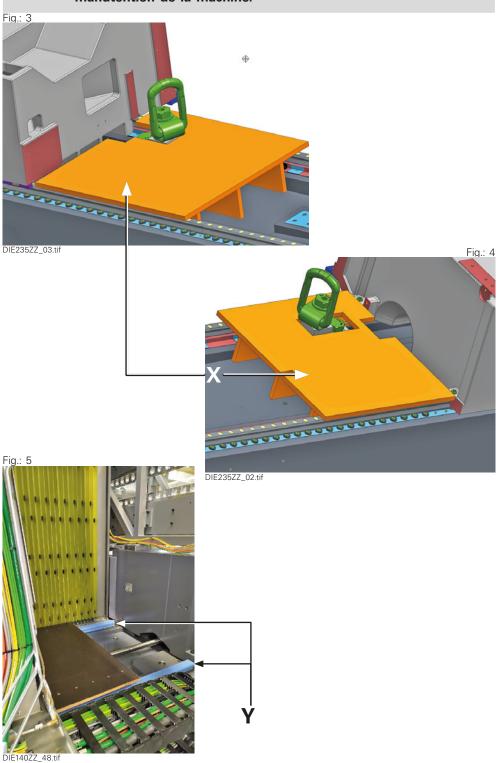





Danger de mort!

Ne pas stationner ni passer sous une charge suspendue!

Pour son transport la machine est posée sur des traverses en bois.

Enlever impérativement les traverses en bois (X) avant de déposer la machine sur son lieu d'implantation.

Soulever légèrement la machine avec un palan ou des crics hydrauliques et l'étayer.

ì

Si vous utilisez des crics hydrauliques ne soulever la machine que d'un seul côté



Conserver les traverses en bois et les sécurités de transport pour une autre fois.

Ne les renvoyer ni à INDEX ni à son représentant!

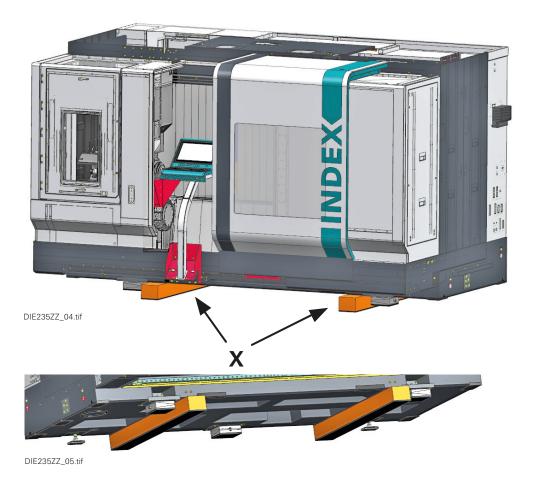


Fig.: Vue de la côté opérateur



Utilisation de crics hydrauliques



Étant donné le poids élevé de la machine nous préconisons son transport sur chariot roulant uniquement sur un sol absolument plat et horizontal.



Chez **INDEX**, nous utilisons des plaques en PTFE ou en téflon pour pallier les légères imperfections de planéité du sol mais aussi pour réduire la résistance des rouleaux.

Cela concerne surtout le transport sur des sols irréguliers ou moux, comme p.ex. le parquet industriel ou les revêtements de sol à base de caoutchouc ou de PVC..



Afin de protéger le bâti de la machine lorsque celle-ci est soulevée avec des crics hydrauliques, des plaques d'acier ont été coulées dans celui-ci aux endroits indiqués ci-après. Nous recommandons cependant de placer entre le bâti et le sabot du cric (c) des matelas anti-glisse.

Placer également des matelas anti-glisse entre le bâti machine et les rouleaux / l'engin de guidage.





N'utiliser pour le transport de la machine que des crics hydrauliques suffisamment dimensionnés.

Les crics hydrauliques ne seront mis en place qu'aux endroits indiqués (voir Fig.).

Pour lever ou poser la machine à l'aide de crics hydrauliques vérifier que celle-ci repose bien sur trois points d'appui: deux chariots à galets/rouleurs pour charge lourde ou appui sur le sol d'un côté - cric hydraulique de l'autre.

Ne soulever que le petit côté de la machine avec les crics hydrauliques, l'autre reposant sur le sol ou sur le moyen de transport.

Ne pas soulever la machine plus que nécessaire.

Le centre de gravité ne correspondant pas à l'arête centrale de la machine, s'assurer que la puissance respective des deux crics hydrauliques utilisés soit bien au moins égale à 1/3 du poids total de la machine.

Lorsqu'un seul cric hydraulique est utilisé, sa puissance minimale doit au moins être égale à 2/3 du poids total de la machine.



Soulèvement et dépose de la machine avec des crics hydrauliques

.... avec des rouleaux/patins à rouleaux/chariots de roulage



Seule l'utilisation de rouleaux d'une capacité de charge de **23 t**, garantissant ainsi la conformité de l'appui (Ø240 mm) de l'engin de guidage dans l'espace dédié de l'embase de la machine.

Ci-dessous une représentation des différentes positions prescrites de mise en place des crics hydrauliques (**X**) et des rouleaux (**Y**) de manutention sous l'embase de la machine.

Des plaques en acier ont été coulées aux endroits décrits ci-après pour enforcer le bâti de la machine.

Procédure:

Soulèvement



- Le principe de cette procédure est également valable pour déposer la machine une fois son transport sur galets terminé - inverser alors la chronologie.
- Relier impérativement les deux chariots/patins de roulage fixes par une barre de liaison (b) en assurant la sécurité.
- Placer le cric hydraulique X et soulever la machine.
- Étayer et sécuriser avec des étais en bois adaptés.
- Débloquer la barre (b) et rapprocher les patins à rouleaux.

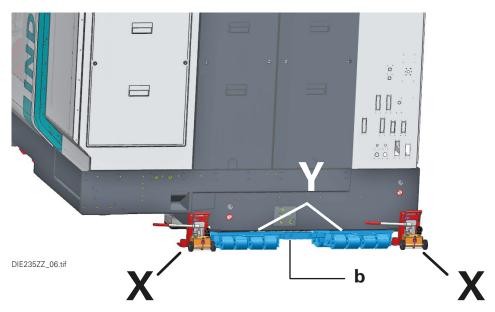


Fig.: Position du cric hydraulique et des rouleaux/galets de roulage




• Faire glisser les patins à rouleaux (Y) sous la machine entre les crics hydrauliques puis les écarter pour les mettre à la distance voulue et enfin rebloquer la barre (b).

 $\stackrel{\circ}{\prod}$

Placer des tapis antidérapant entre la machine et l'appui des patins.

Déposer la machine sur les patins à rouleaux et enlever le cric X.

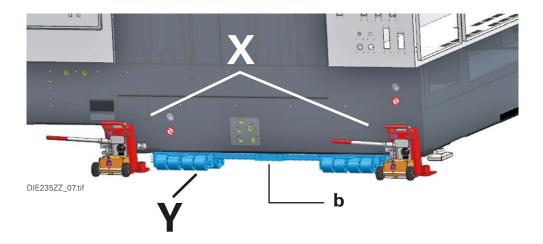



Mise en place de l'engin de guidage

- Mettre en place le cric **X** et soulever la machine (fig. Position du cric hydraulique et des rouleaux/galets de roulage).
- Placer l'engin de guidage (d) à droite de la machine en respectant un angle de 45°.
- Faire rouler l'engin de guidage (d) sous la machine. Veillez à ce que le plateau de l'engin de guidage soit bien dans le logement prévu (a) sous le bâti machine.

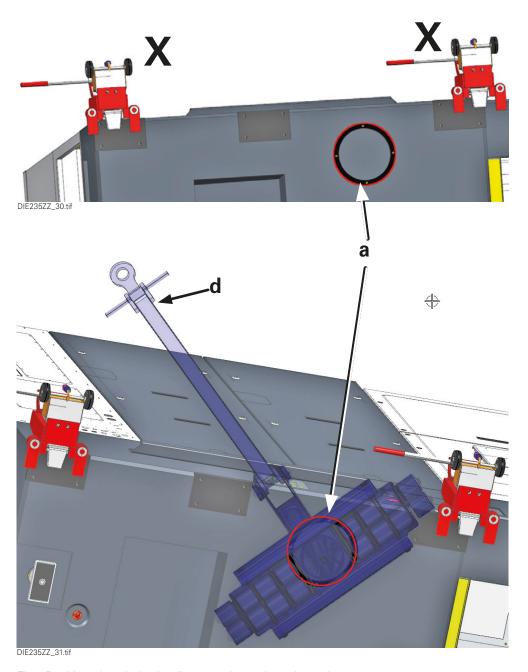


Fig.: Position du cric hydraulique et des galets de roulage



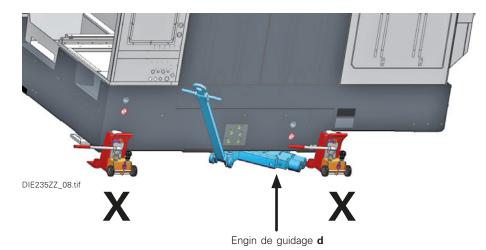


Fig.: Position du cric hydraulique et des galets de roulage


• Déposer la machine sur l'engin de guidage et retirer le cric X.

La machine est prête à un nouveau transport.

$\frac{\circ}{1}$

Seule la barre de l'engin de guidage (traction/poussée) devra être manœuvrée.

Si un car à fourches ou similaire est utilisé en renfort accrocher et sécuriser alors la tige de l'engin de guidage à l'accouplement prévu..

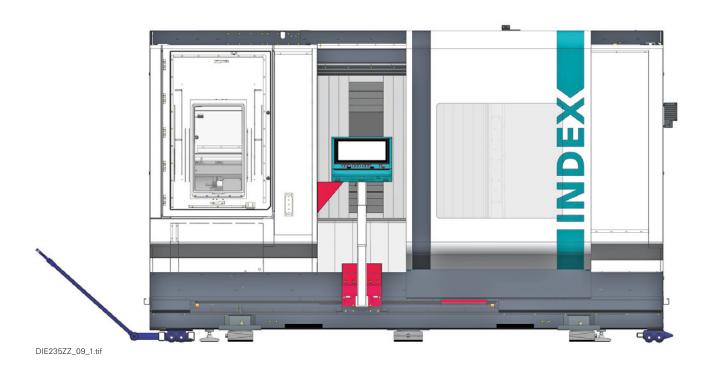



.... avec des coussins d'air

Après avoir sélectionné les modules de coussins d'air adaptés à la machine veuillez respecter impérativement la procédure suivante.

Procédure:

 Soulever la machine avec des crics hydrauliques. (Procéder comme décrit au chapitre ".... avec des rouleaux")

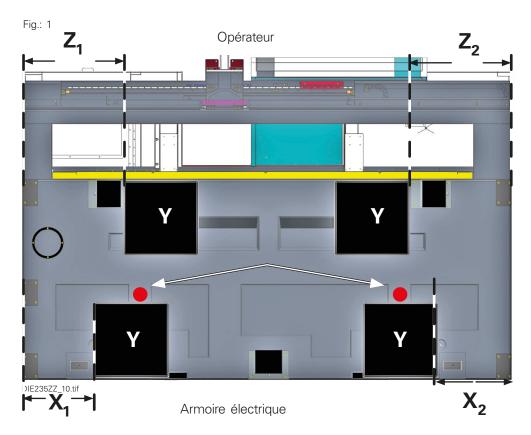


Fig. 1: Positions des coussins d'air sous la machine

2. Mettre les modules (Y) en place sous la machine en respectant les cotes indiquées.

Placer chaque module à la position qui correspond toujours et uniquement à un renfort/une nervure. Un dépassement (\mathbf{Y}) maximal du contour de 100mm est autorisé

Positions des coussins d'air

	\mathbf{X}_1	\mathbf{X}_2	\mathbf{Z}_1	\mathbf{Z}_2
G300.2/G320.2	650	670	920	930



3. Il est impératif de placer entre les coussins d'air et la machine des plaques en bois et des matelas anti-glisse. (Voir la **fig.: 2**)

Fig.: 2

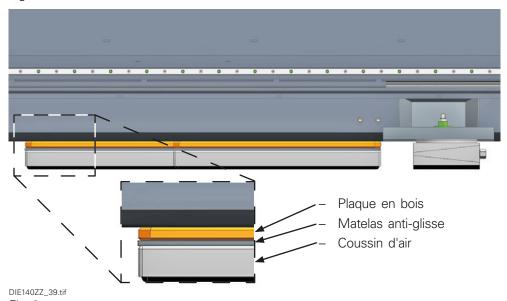


Fig.:2 Mise en place des plaques en bois et des matelas anti-glisse

Fig.: 3

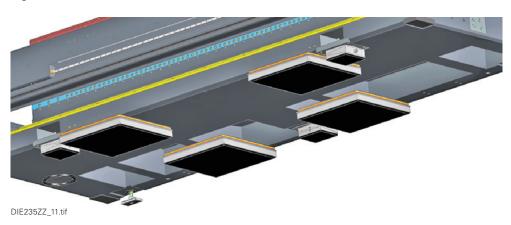


Fig.: 3 Positions des coussins d'air (avec plaques en bois et matelas anti-glisse) sous la machine



Position des sécurités de transport sur la machine Sécurités de transport du pupitre de conduite et de la porte de la zone de travail

Pour assurer le transport et la manutention de la machine la porte de la zone de travail (1) est ouverte (Fig. a) et sécurisée (Y).

Le pupitre de conduite (2) est en partie dévissé pour être replié dans la zone de travail.

La sécurité de transport (X) maintenant le pupitre de conduite. (Fig. a)

• Dévisser et retirer la sécurité de transport de la porte de la zone de travail (Y) du rail de guidage et de la protection en tôle.



Ne pas oublier de maintenir (risque de basculement) systématiquement le pupitre de conduite (2) au moment de sa remise en place et de l'enlèvement de la sécurité de transport (X).

- Enlever la sécurité de transport (X).
- Sortir le pupitre de conduite de la zone de travail et le visser à sa console mobile.

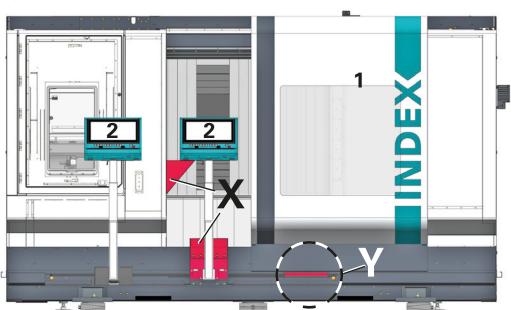


Fig.: a

DIE235ZZ 20.tif



Sécurités de transport

Unité d'usinage 1 (WT* en haut)


Pour pouvoir équiper les unités d'usinage avec leurs sécurités de transport elles ont été placées dans les positions suivantes:

 $\tilde{\prod}$

Les unités d'usinage se trouvent placées à des positions définies dans lesquelles elles sont alors sécurisées avec les sécurités de transport.


Une fois la machine sur son lieu d'implantation enlever les sécurités avant la mise en service.

Avant tout nouveau transport/changement de site replacer impérativement les unités d'usinage sur leurs positions définies et mettre en place les sécurités de transport.

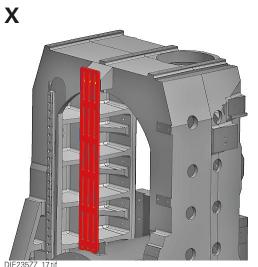


WT1		
Χ	0	
Υ	-45	
Ζ	780	

Y Broche de fraisage (MFS)

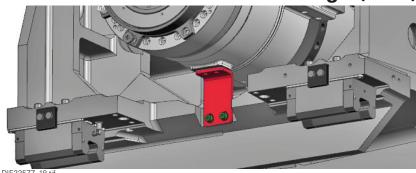



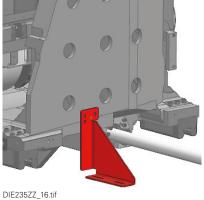

(*WT = Unité d'usinage)



Unité d'usinage 2 et 3 (WT* en bas)




Il n'existe pas de sécurité de transport sur les axes X des unités d'usinage 2 et 3 du bas.


Ces axes sont freinés hors tension.

Pour pouvoir équiper les unités d'usinage avec leurs sécurités de transport elles ont été placées dans les positions suivantes:

WT2		
Χ	255	
Υ	0	
Z	30	

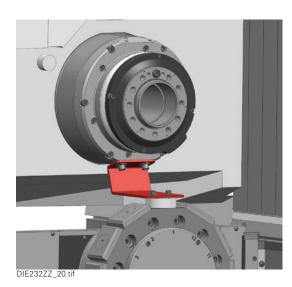

W	/T3
Χ	255
Υ	0
Ζ	1650

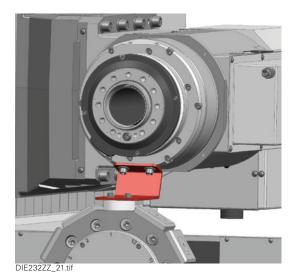


(*WT = Unité d'usinage)




Contre broche

Z5

Z 1190

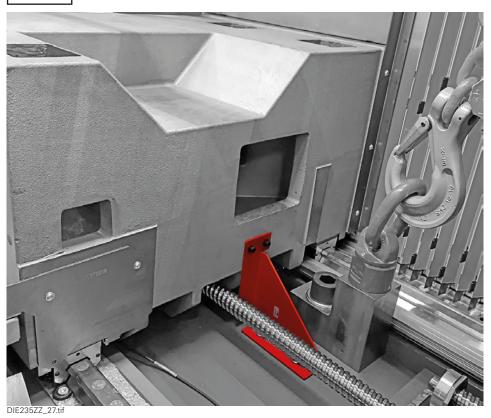


Magasin d'outils

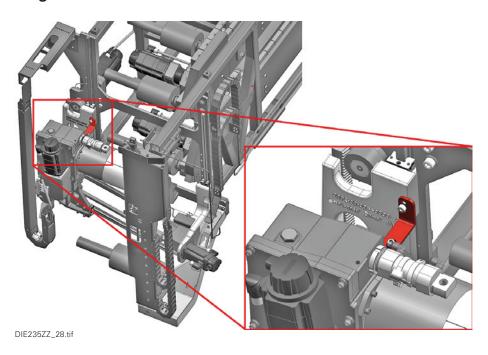



Manipulateur

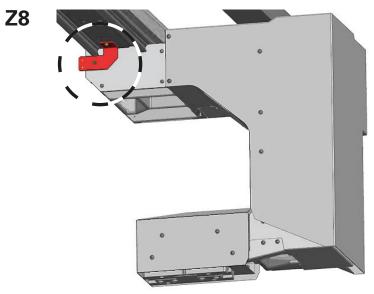

DIE235ZZ_22.tif

Manipulateur de pièces 1 arbre	Z 3640
Manipulateur de pièces 1 flasque	Z 3694

(par rapport au centre du préhenseur et du zéro machine)





Déchargement et manutention des équipements optionnels

Certains équipements optionnels et/ou dispositifs complémentaires comme les convoyeurs à copeaux, les avance-barres, les magasins de chargement de barres, sont transportés séparément.

Leur déchargement et leur manutention sont régis par des règles qui leurs sont spécifiques.

(chapitre 1 "Instructions" - chapitre 3 "Documentation fournisseur")



Ne jamais stationner ni passer sous une charge suspendue!

D'autres éléments de moindre volume n'ont pas de prescriptions particulières de manutention. Ils se trouvent soit sur une palette, soit emballés avec un autre élément de colisage.





Veuillez respecter la documentation fournisseur!

Les documents et les plans des dispositifs annexes se trouvent au chapitre 3 "Documentation fournisseur".

Utiliser pour les décharger des élingues ou des sangles appropriées.

Placer les élingues ou les sangles, de manière à ce qu'elles ne puissent pas glisser, afin que l'élément manipulé puisse être levé en toute sécurité.

S'il existe des manillons de manutention les utiliser pour y accrocher les élingues ou les sangles.

Déballage et inventaire des accessoires

Après le déchargement déballer les accessoires de la machine et contrôler que la livraison soit bien complète. (Comparer avec le bon de livraison ou le titre de transport).

En cas d'incohérence contacter INDEX ou le représentant INDEX de votre région.



Implantation

Raccordement électrique

Consignes importantes



Attention! Danger de mort!

Seul le personnel technique habilité est autorisé à intervenir sur l'installation électrique.



Les tensions de commande sont reliées d'un côté au PE conformément à la norme EN 60204-1. Consulter à ce sujet les consignes du schéma électrique.

L'ouverture de l'armoire électrique n'est autorisée que sectionneur principal hors service; une fois le sectionneur en service l'armoire devra être sécurisée conformément aux standards de sécurité en vigueur.



Les valeurs électriques exactes de votre machine figurent dans la confirmation de commande.

Les documents électriques livrés sont déterminants et font foi. Ils doivent pouvoir être à tout moment mis à disposition du SAV **INDEX**.

La machine doit être raccordée au réseau par le sectionneur principal (conducteur multibrin) avec le sens de rotation du champ à droite.

Le raccordement au réseau figure dans les schémas électriques.

La machine est prédisposée pour le raccord au réseau de courant triphasé (réseau TN-S).

S'assurer avant le raccordement de la bonne compatibilité de la tension du réseau existant avec celle de service de la machine, qui devra être compensée sinon en intercalant un transformateur d'entrée.



Les différentes directives et prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation devront être prises en compte.

Fluides

Le groupe de froid, de graissage et le groupe hydraulique se trouvent sur le côté gauche/arrière de la machine.

Les bacs de réfrigérant (X), d'huile de graissage (Y) et d'huile hydraulique (Z) ne sont pas vidés avant le transport.



N'utiliser exclusivement que le type de réfrigérant indiqué sur le bac de réfrigérant (X) pour faire le plein à l'embout de remplissage (X1). L'embout de remplissage dispose d'une purge.




N'utiliser exclusivement que le type d'huile de graissage indiqué sur le bac de graissage (Y) pour faire le plein à l'embout de remplissage (Y1). L'embout de remplissage dispose d'une purge.



N'utiliser exclusivement que le type d'huile hydraulique indiqué sur le bac à huile (Z) pour faire le plein à l'embout de remplissage (Z1). L'embout de remplissage dispose d'une purge.



Les quantités préconisées de lubrifiant, d'huile de graissage, d'huile hydraulique, de graisses et autres et leurs spécifications sont détaillées au chapitre 1 "Instructions": "Consignes concernant les Consommables", et au chapitre 2 "Plans et schémas": "Schémas hydrauliques" et "Schéma d'implantation".

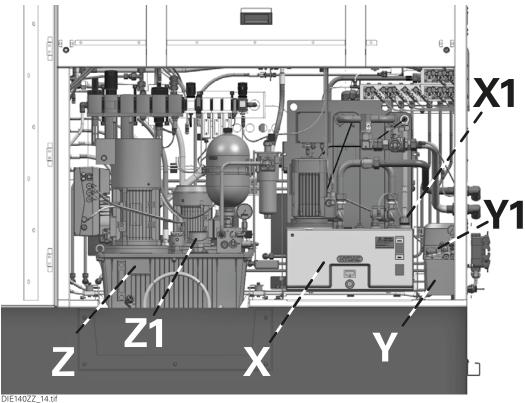

INDEX

Installation de la machine

Les G300.2/G320.2 sont équipées en série de cinq pieds réglables (voir figures: "Pied de la machine réglable" et "Mise à niveau de la machine") dont les pieds **A, B et C** (patin conique) sont les seuls à être utilisés pour la mise à niveau des machines.



Pour pouvoir installer un avance-barre la machine doit être réglée à 1400 mm +/- par rapport à la hauteur de la broche principale. Tenir compte dans ce cas de la place de réglage des patins coniques de +/- 10 mm.



Procédure à respecter obligatoirement:

Avant la mise en place définitive de la machine sur son site final rentrer ses pieds **D**, **E** autant qu'il faut pour ne pas impacter la mise à niveau de la machine. Placer également les patins coniques **B** et **C** de manière à ce que les vis de réglage (1) soient orientées vers l'extérieur.




DIE002ZZ_04.tif
Fig. Cric hydraulique


Fig.:

Pied de la machine réglable (patin conique) **A, B, C**

Fig:

Pied de la machine réglable **D**, **E**

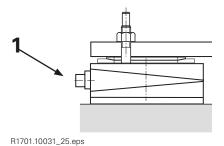

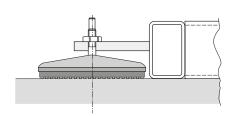

L1901.10011_02.eps

Vis de réglage (1) des patins coniques (B + C) orientées vers l'extérieur

2200 2237 E

Fig.: Mise à niveau de la machine

Mise à niveau de la machine

(Précision 0,1 mm/m - tester aussi en inversant le niveau) Alignement des axes Z et Y

Pour y parvenir plusieurs niveaux à bulle sont posés à différents emplacements de la machine (voir fig. 1-2).



Revisser les patins coniques D et E jusqu'à ce qu'ils soient complètement remontés et aucunement sollicités.

Tenir compte du paragraphe "Installation de la machine", fig.: "Mise à niveau de la machine".

Alignement en Z

- Poser le niveau à bulle sur la glissière Z1 (Fig. 1).
- Aligner maintenant la machine en Z à l'aide des patins coniques B et C.



Fig.: Exemple de niveau à bulle de précision 0,10 mm/m (Sté Roeckle)

Fig. 1





Alignement en Y

- Poser pour finir un deuxième niveau à bulle sur un plat comme sur les fig. 2 (dans le sens du Y).
- Aligner la machine en Y à l'aide du patin conique A.(

Fig.: 2



Fig.: Mise à niveau de la machine en Y

Un comparateur est nécessaire à la mise en place des pieds de la machine **D** et **E** décrite ci-dessous. Placer le comparateur sur une surface plane posée au sol (**Fig. 3** petite plaque de tôle **1**) puis en placer la touche sous le bâti de la machine.

- Appliquer une contrainte de 0,1 mm (comparateur) sur les pieds **D** et **E** (**Fig.:3**).

Fig.: 3



DIE140ZZ_50.tif

 La position de la machine ne doit pas changer pendant la mise en place de ses pieds **D** et **E**.

Pour s'en assurer recontrôler les deux niveaux à bulle.



Une fois les opérations de dégauchissage terminées penser à retirer impérativement les niveaux à bulle de la machine et à refermer les deux portes d'accès à l'arrière!



43



Installation et mise à niveau d'équipements optionnels et de dispositifs complémentaires

Un guide barres doit toujours être chevillé au sol (la machine associée ne doit par contre pas l'être).

Guide-barre, avance-barre ou magasin de chargement de barres sont équipés d'éléments de mise à niveau pour leur alignement d'une précision de \pm 0,1 mm/m, par rapport à l'axe de la broche de travail.

Convoyeur de pièces, palettisation, etc., sont également équipés d'éléments de nivellement qui servent à les aligner, verticalement et horizontalement dans l'axe de la broche principale, en respectant une précision de \pm 0,1 mm/m.

(Voir également à ce sujet le chapitre 2 "Plans et schémas".)





Installation et mise à niveau du convoyeur à copeaux

Veiller lors de l'installation, voire de la mise à niveau du convoyeur à copeaux dans la machine, une fois glissé à l'intérieur de celle-ci, à le soulever assez haut avec les vis de réglage (X), de manière à ce que le joint qui l'entoure (Y') soit bien plaqué contre la face d'appui (Y) sous la machine et puisse ainsi remplir sa fonction. (Fig.: a et b).




Il est impératif avant d'extraire le convoyeur de la machine, de bien le replacer sur les roulettes en l'abaissant avec les vis de réglage (\mathbf{X}) . Attention aux lèvres du joint d'étanchéité $(\mathbf{Y'})$!



En raison des différents types de convoyeur à copeaux qui peuvent être montés dans la machine, veillez absolument pour leur mise en place à respecter la documentation spécifique du constructeur.

Fig.: a

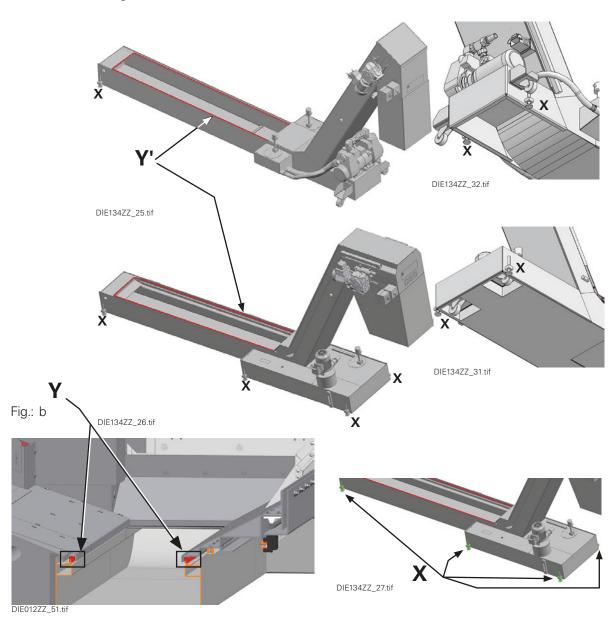



Mise en service

Ce paragraphe documente la suite des opérations à effectuer pour que la machine soit prête à fonctionner.

Après quoi la machine est "prête à fonctionner".



Dévisser impérativement toutes les sécurités de transport (**reconnaissables à leur couleur rouge**) avant la mise en service et les conserver pour un éventuel transport ultérieur.

Voir aussi le paragraphe "Emplacement des sécurités de transport".

Nettoyage de la machine

Toutes les parties de machine non peintes ont été traitées antirouille. Normalement cette protection disparaît avec le liquide de coupe lorsque la machine est en service.



Pendant le nettoyage il peut y avoir des projections de détergent/solvant dans les yeux. Les protéger par le port de lunettes de sécurité.

Penser également à protéger mains et bras lors d'interventions à l'intérieur de la zone de travail en portant des vêtements à manches longues et des gants adaptés.

Les angles vifs de la machine et les arêtes de coupe des outils présentent des risques de blessures!

Si la machine reste longtemps sans être mise en service, enlever alors le produit antirouille qui aura durci avec le temps.

Par principe, les faces d'appui des porte-outils et des dispositifs complémentaires sont à nettoyer.

N'utiliser alors que des solvants qui n'attaquent pas la peinture de la machine, comme l'essence de térébenthine, le pétrole ou l'essence de nettoyage

Contrôler et réapprovisionner, au besoin, les consommables

Groupe hydraulique	. regard
Groupe lubrifiant	. remplissage
Graissage centralisé	. regard
Dispositifs complémentaires	. regard
Refroidissement:	contrôle du niveau





Les indications relatives à la qualité des consommables que sont l'huile de graissage, l'huile hydraulique et le lubrifiant tout comme les quantités et la localisation de remplissage sont fournies au chapitre 1 "Instructions": "Consignes concernant les Consommables", et au chapitre 2 "Plans et schémas": "Schémas hydrauliques" et "Schéma d'implantation".



Accumulateurs de pression

En cas de transport par avion tous les accumulateurs de pression de la machine sont déchargés et purgés.

Demandez à un spécialiste de recharger les accumulateurs de pression en azote (N₂) avant la mise en service de la machine en respectant les valeurs prescrites.

Pour les connaître reportez-vous aux "schémas hydrauliques" du chapitre 2 "Plans et schémas".



Perte de données due à un arrêt prolongé



Pour que la machine soit capable de fonctionner, la totalité des données doit être disponible en mémoire.

Un arrêt prolongé de la machine peut provoquer une perte de données dans la mémoire vive.

Dans ce cas elles seront réintroduites ou réinjectées avant de relancer la machine.

Les données sont consignées dans le protocole de mise en service et enregistrées sur un support informatique. Protocole de mise en service et support informatique se trouvent dans le compartiment de l'armoire électrique réservé aux documents.

Mise sous tension de la machine



Voir document "Conduite machine".



Déplacement de la machine



Avant de remonter les sécurités de transport veuillez enlever tout résidu d'huile et/ou de graisse des faces de vissage.

Voir aussi le paragraphe "Emplacement des sécurités de transport".



Remplacer le filtre de remplissage et d'aération par le bouchon d'obturation.





Fig.:

Exemple embout de remplissage et bouchon vissé



Complément d'infos en cas de nouvelle manutention

Avant toute nouvelle manutention de la machine veuillez absolument tenir compte du chapitre "Manutention" et du paragraphe "Position des sécurités de transport".

Toutes les sécurités et les montages de transport doivent être mis en place. Les sous-ensembles devant être éventuellement placés sur une position définie pour pouvoir fixer les sécurités de transport.

9

Veuillez porter une extrême vigilance lors du montage des moyens de levage afin de ne pas détériorer la vis à bille et la règle de verre!



DIE235ZZ_29.tif

Veuillez respecter impérativement le couple de serrage des vis (M36) des moyens de levage de 300 Nm!

Vérification de l'état des accessoires de manutention Avant toute nouvelle utilisation contrôler/vérifier impérativement (par contrôle visuel) tous les accessoires de manutention. L'utilisation de ce matériel lorsqu'il présente des dégradations évidentes, telles que des déformations ou des fissures, n'est pas autorisée.

Fig.: Vue de la totalité des accessoires de manutention - avec tendeur de broche





Protection des éléments d'entraînement

 \int_{1}^{∞}

Avant toute nouvelle manutention et l'installation des accessoires dédiés veiller à mettre impérativement en place les mousses de protection des glissières (Y) ainsi que les deux protections de la vis à bille et de la règle de verre (X



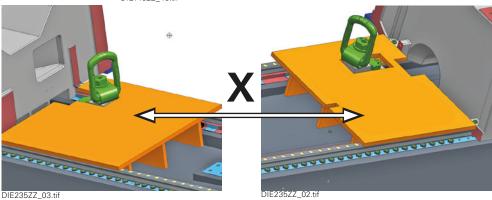


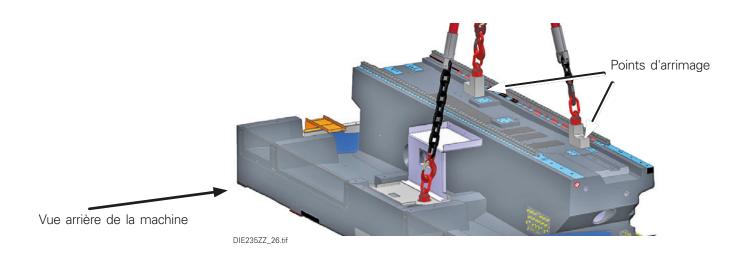



Chargement de la machine sur le camion

- 1. Commencer par remonter les madriers (f) et les sécurités de transport (2) de la porte de la zone de travail.
- 2. Replier ensuite le pupitre de conduite et le fixer aux sécurités de transport (1)

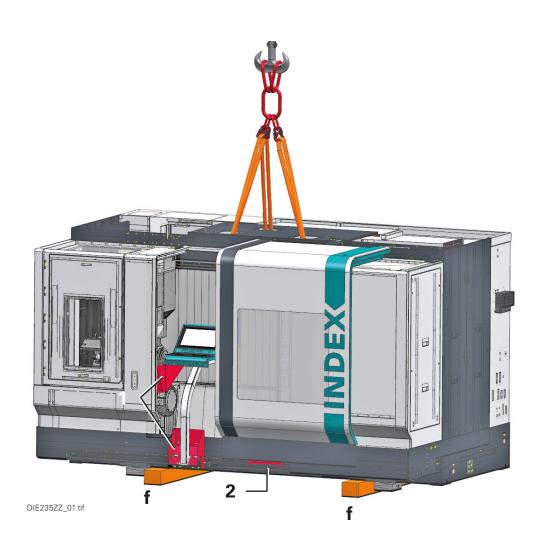




Points de levage/d'arrimage

Les points de fixation et/ou d'arrimage (Y+Y') servent à sécuriser le chargement sur le camion.



Le chargement doit être arrimé par ces points (Y+Y') pour éviter tout glissement sur le plateau de chargement du camion.

Rajouter les traverses de bois, puis placer entre le plateau de chargement et les deux traverses de bois vissées (f) des tapis antidérapant. Plusieurs tôles de protection (Z) doivent en plus être déposées des deux côtés de la machine.

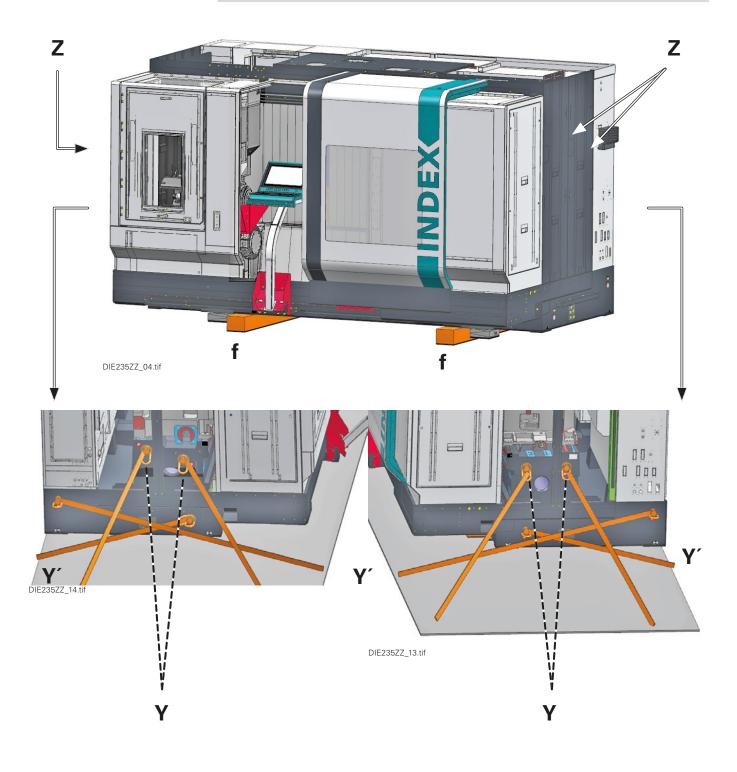



Ne concerne que les machines équipées d'un convoyeur à copeaux

Dévisser le raccord du tuyau de lubrifiant qui se trouve au dessus du bac de lubrifiant et débrancher les raccords électriques du moteur de la pompe de lubrifiant et de l'entraînement du convoyeur.

Extraire le convoyeur et le nettoyer.

Ne concerne que les machines équipées d'une alimentation des bruts

Débrancher les alimentations en énergie et obturer les raccords au besoin.

Préparer les dispositifs de levage adaptés aux unités complémentaires, comme l'unité de chargement de barres p.ex..

Accumulateurs de pression



Pour le transport par avion tous les accumulateurs de pression qui équipent la machine sont à décharger par un spécialiste.

Placer le sectionneur principal sur HS et le sécuriser contre toute remise en service.

Faire chuter la pression du groupe hydraulique en ouvrant la ou les vannes de décharge.



Les différentes directives et prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation devront être prises en compte.



INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92 D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0 Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de www.index-werke.de